



---

بنام خدا

# جلسه چهارم

# دیاگرام های فازی

تهیه کننده :

محمد بابازاده آغ اسماعیلی

## اجزای تشکیل دهنده مستقل ماده:

(فاز) Phase

قسمتی از ماده که دارای خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است یا به عبارتی قسمتی از ماده که دارای ساختار، ترکیب و خواص یکسان است. هر فاز دارای خصوصیات زیر است:

۱- ساختار در تمام آن یکسان است.

۲- ترکیب در تمام قیمت ها یکنواخت است.

---

۳- بین هر فاز و محیط اطراف مرزی وجود دارد که مرز فازی (Interphase) نامیده می شود.

## تعادل فاز Phase equilibrium

هنگامی دو ماده در تعادل هستند که سطح انرژی آزاد یکسان داشته باشند. (مثال : تعادل های شیمیایی) گاهی در شرایط دو یا چند فاز در کنار هم در تعادل قرار می گیرند که به آن تعادل فازی گفته می شود.

## مثال: آب خالص


آب و یخ : آب به صورت جامد (یخ) یک فاز است و به صورت مایع فاز دیگر است. در این حالت ترکیب هردو صد درصد  $H_2O$  است اما تفاوت این دو در ساختار اتمی است.

اتم ها در یخ به صورت منظم در کنار هم قرار گرفته اند ولی در مایع اتم ها نظم خاصی ندارند.

## تعداد Component‌ها

در دماب صفر درجه آب و یخ در کنار هم به صورت تعادلی حضور دارند (Phase Equilibrium)


اگر دما بیش از صفر درجه سانتی گراد باشد تمام فاز یخ به فاز آب تبدیل می شود یا به اصطلاح تغییر فاز (phase transformation) صورت می گیرد.

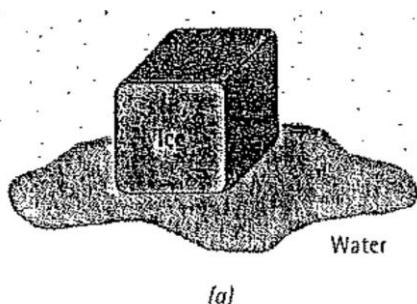


## مثال ۲: مخلوط آب و الکل

آب و الکل به هر نسبتی در هم حل می شوند بنابر این محلول آب و الکل یک فاز را تشکیل می دهد.


هنگامی که ۲ ماده در هم حل می شوند یک فاز تشکیل می دهند.

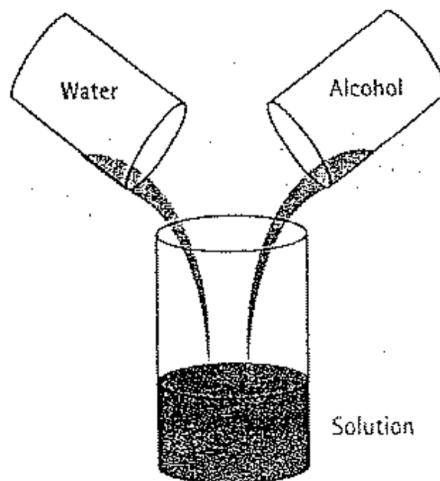

## مثال : آب و نمک

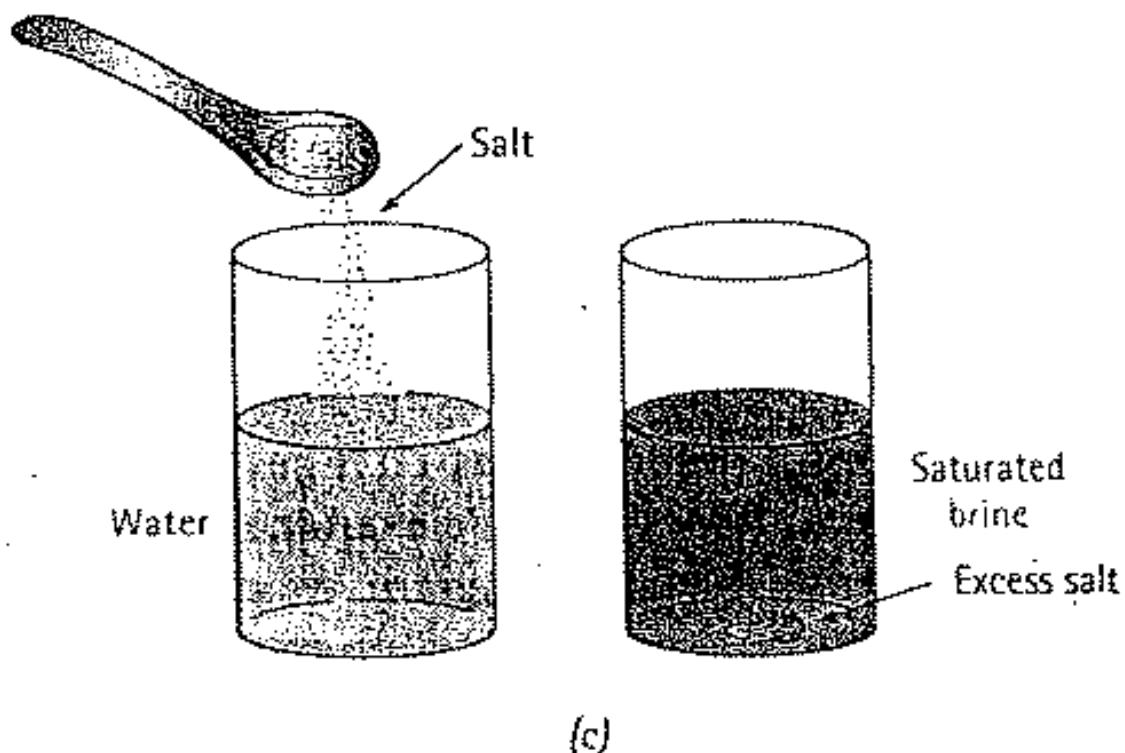


وقتی نمک در آب حل شود محلول آب-نمک تک فاز است اما اگر بیش از حد حلایت در آب نمک حل کنیم کریستال های نمک رسوب می کنند که دارای ترکیب و ساختار متفاوت و ترکیب متفاوت از محلول آب نمک به وجود می اید بنابر این در این حالت فاز های موجود عبارتند از :

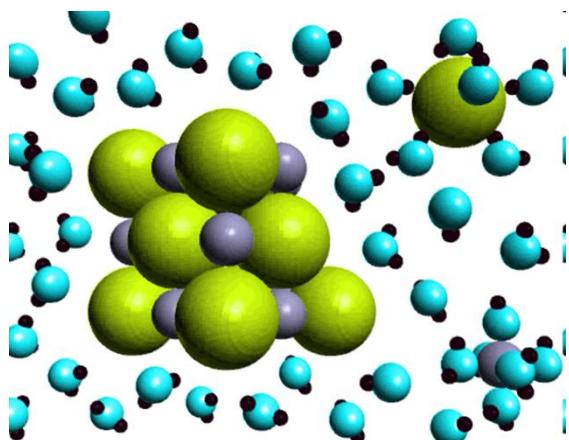

نمک خالص + محلول آب نمک

## مخلوط آب و روغن

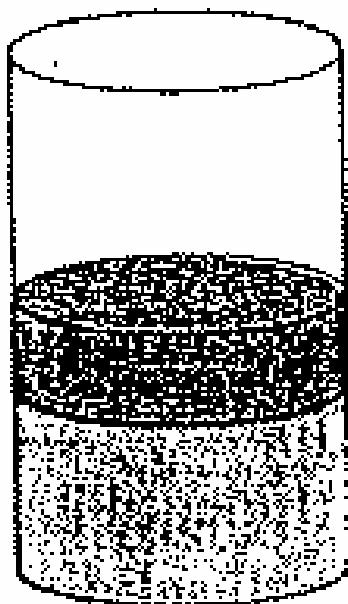

Oil

Water

دو فاز با ترکیب متفاوت

## انواع نمودارهای فازی

می توان نمودارهای فازی را بر اساس تعداد اجزاء‌های موجود تقسی بندی کرد


- ۱- نمودارهای فازی تک جزیی مثل : مواد خالص مانند آب
- ۲- نمودارهای فازی دو جزیی مانند آلیاژ Fe-C یا Cu-Ni که خود انواع مختلفی دارند
- ۳- نمودارهای ۳ جزیی و.....

## نمودار فازی Phase Diagram

- ✓ نمودار (یا نقشه ای) است که نشان می دهد در شرایط داده شده (دما، فشار و ترکیب) چه فاز یا فاز هایی در ماده حضور دارند.
- ✓ نمودارهای فازی برای شرایط تعادلی رسم می شوند.

## بررسی یک نمونه از نمودارهای تک جزیی

✓ آب خالص

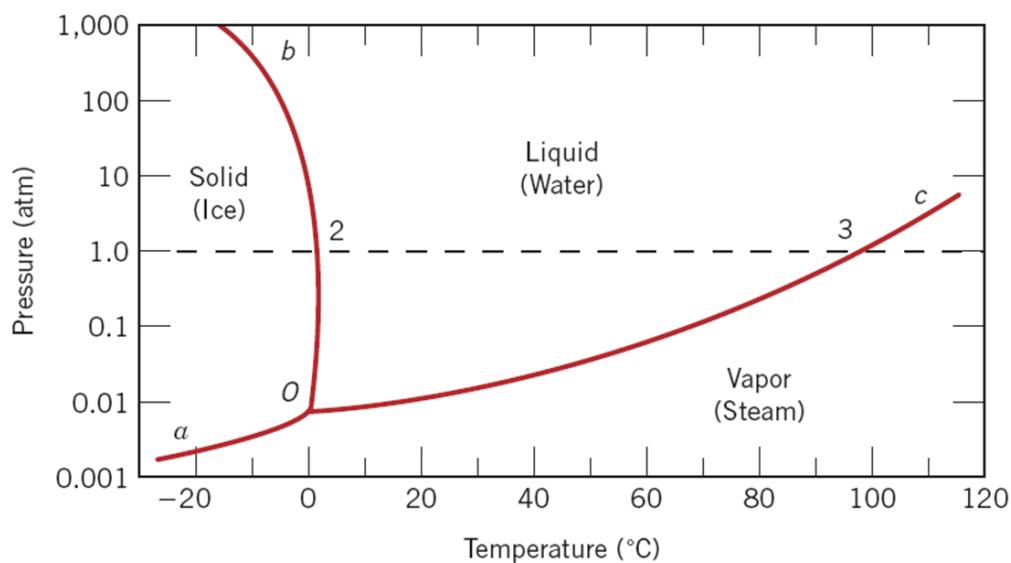

## نمودار های فازی دو تایی


در این گونه نمودار ها دو جزء وجود دارد.

این نمودار های فازی در فشار ثابت معمولا ( $1 \text{ atm}$ ) رسم می شوند و ترکیب انها


تغییر می کند مثال :

✓ هنگامی که دو جزء در حالت مایع و جامد کاملا در هم حل شوند نمودار فازی

آن به صورت شکل زیر در می آید ( $\text{Cu-Ni}$ )

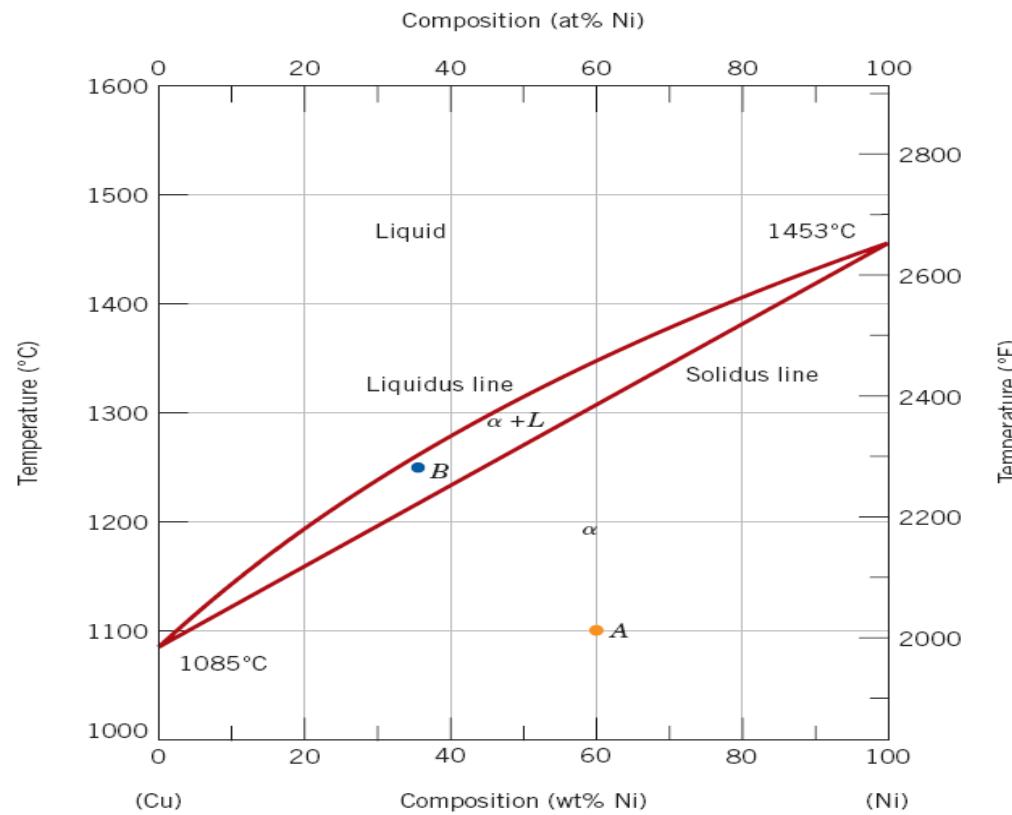


# نحوه به دست اوردن نمودارهای فازی به صورت عملی

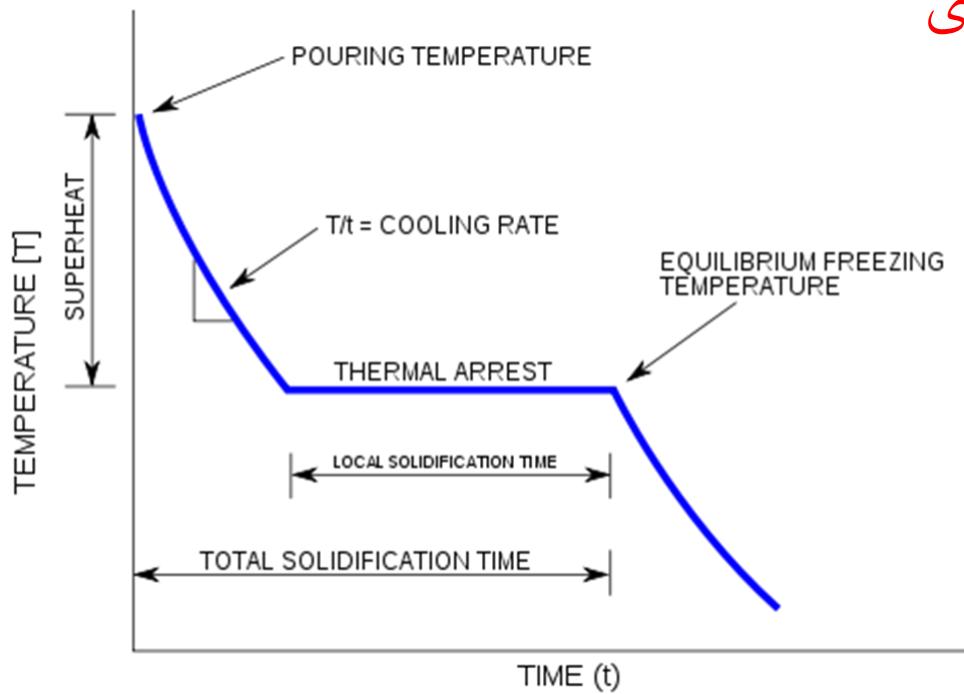

برای رسم نمودارهای فازی از منحنی های سرد شدن (Cooling Curve) که تغییرات دما بر حسب زمان را نشان می دهد استفاده می کند.

اما در حین انجماد آلیاژ ها دما تغییر می کند و بنابر این انجماد در یک محدوده دمایی صورت می گیرد.

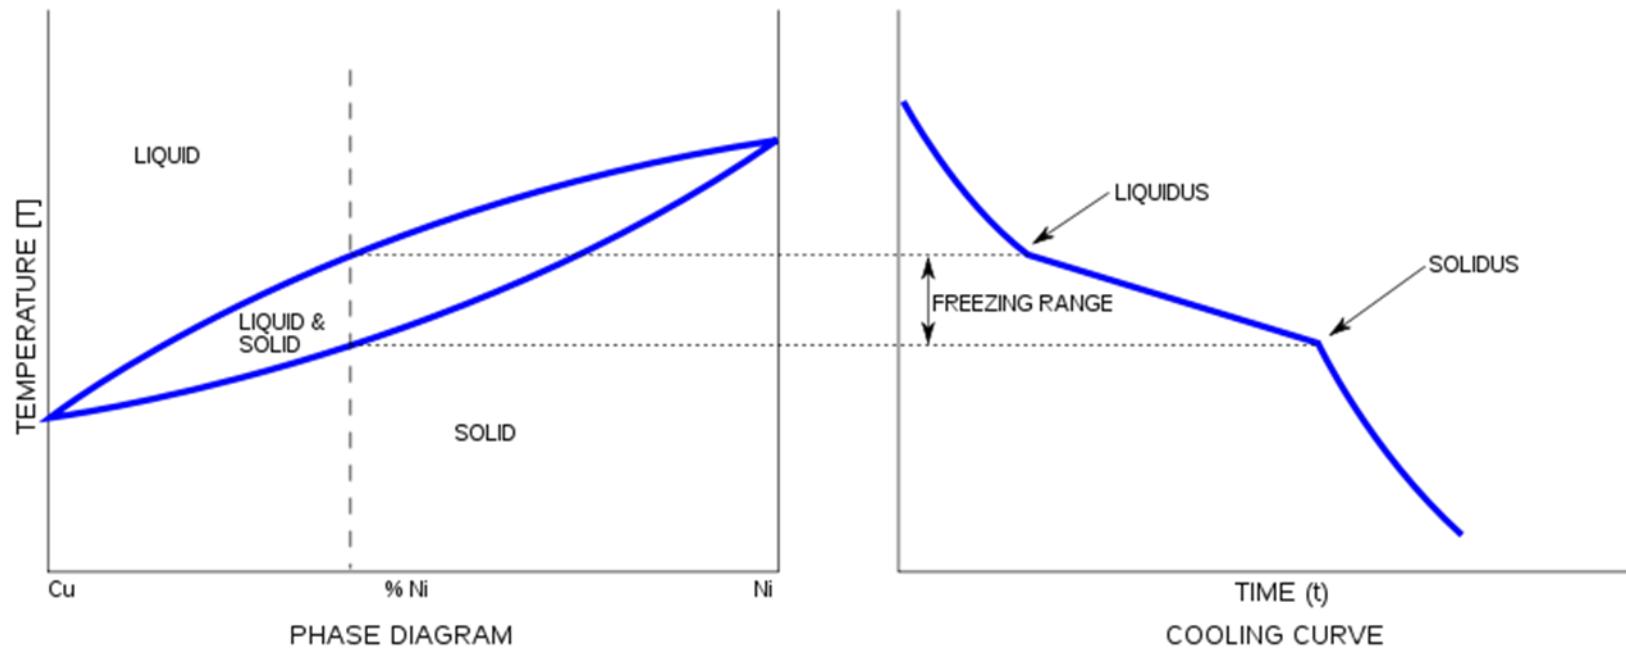



## نحوه به دست اوردن نمودار های فازی

- ۱- تهیه آلیاژ هایی دوتایی با ترکیب های مختلف (wt.% ۰-۰-۱۰۰)
- ۲- گرم کردن آلیاژ تا دما های بالا و ذوب کردن آنها
- ۳- سرد کردن آرام آلیاژ های تهیه شده و اندازه گیری تغییرات دما با گذشت زمان (رسم منحنی های سرد شدن)
- ۴- وصل کردن نقاط شروع انجاماد در آلیاژ های مختلف به هم (liquids)

## ۵- وصل کردن نقاط پایان انجماد در آلیاژ های مختلف به هم (Solidus)

این مراحل در شکل نشان داده شده است:

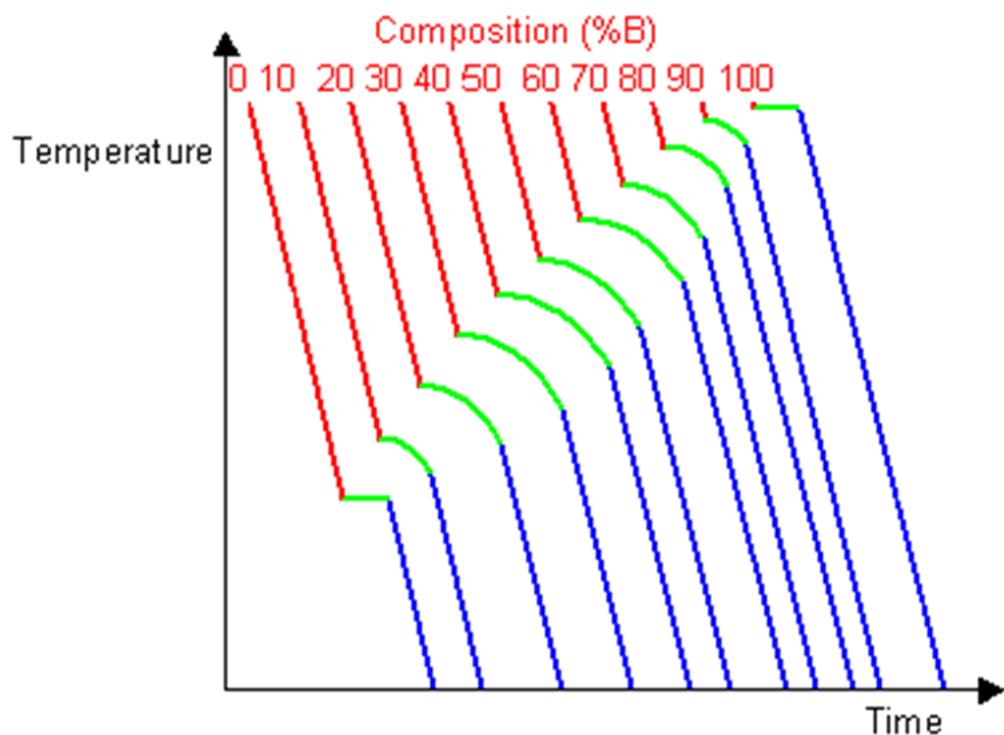

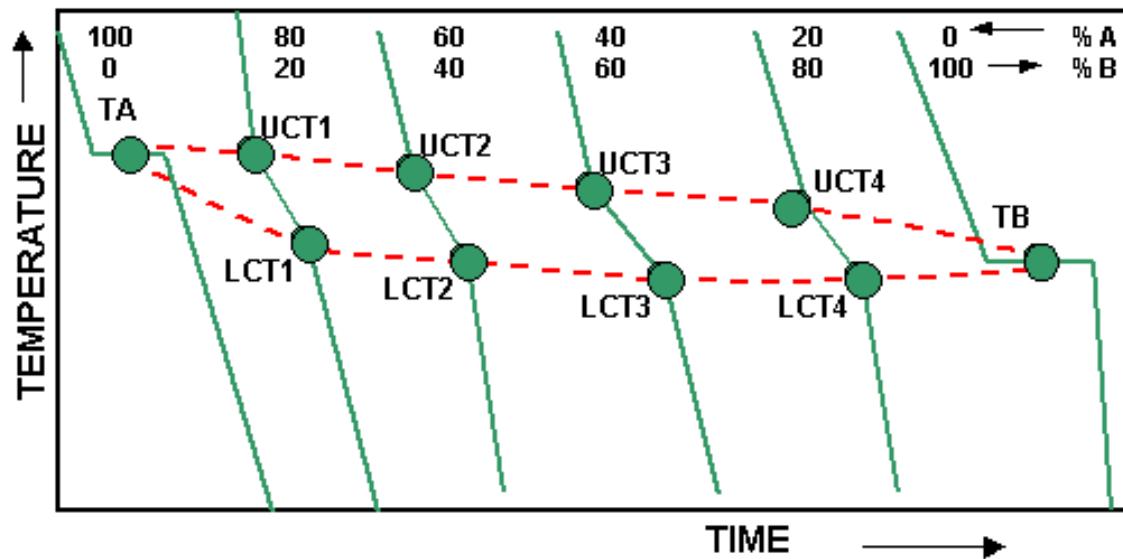

LCT=Lower Critical Temperature

UCT=Upper Critical Temperature

TA=Melting Temperature of Alloy A

TB=Melting Temperature of Alloy B




# جلسہ پنجم

## دو تعریف

خط Liquidus: دمایی که در یک ترکیب خاص اولین جامد ظاهر می شود یا مکان هندسی نقاط شروع انجاماد آلیاژ.

خط Solidus: دمایی که در یک ترکیب خاص انجاماد پایان می یابد. یا مکان هندسی نقاط پایان انجاماد.

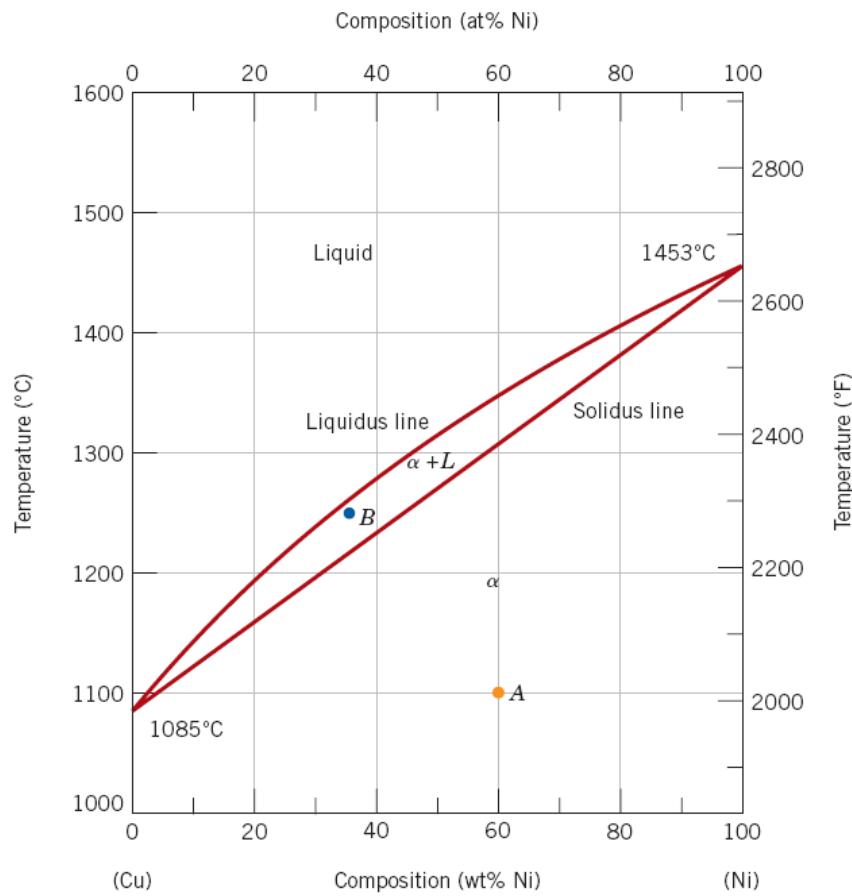

انواع ترکیباتی که در یک نمودار فازی مشاهده می شود:


۱- عناصر که با حروف نشان داده می شوند، مثل مس Cu، روی Zn

۲- محلولهای جامد (Solid solution) که با حروف یونانی مشخص می شوند،  
مثل  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  و ...

۳- ترکیبات (Compounds) که بصورت  $AxBy$  نشان داده می شوند،  
مثل :  $Fe_3C$  یا  $Al_2O_3$


## اجزاء نمودار فازی

- ✓ در نمودار فازی محور عمودی دما است و محور افقی ترکی برآ نشان می دهد.
- ✓ اولین و بدیهی ترین داده ای که از نمودار فازی استخراج می شود فاز های موجو در ماده در شرایط داده شده است.
- ✓ نمودار فازی بیان می کند که در شرایط داده شده (دما، فشار و ترکیب) چه فاز هایی در جسم در شرایط تعادلی وجود دارد.

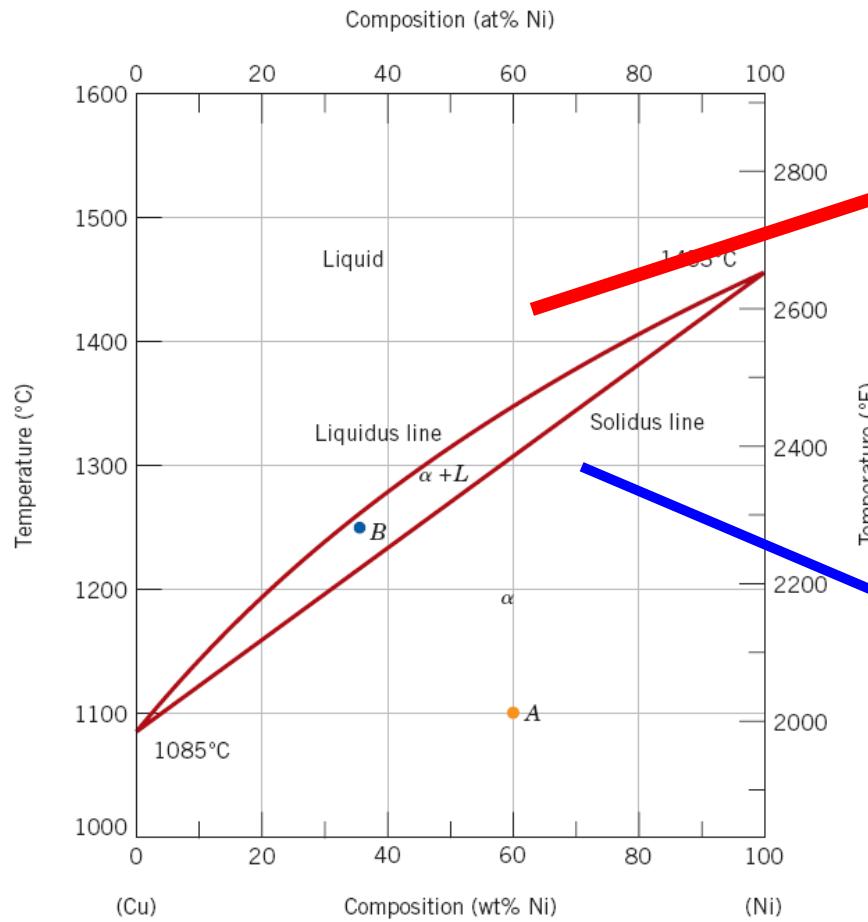

در این ناحیه که بالای خط Liquidus مایع است که محلولی مایع از دو عنصر Cu و Ni است

در این ناحیه که پایین خط Solidus است فاز پایدار محلول جامد  $\alpha$  است

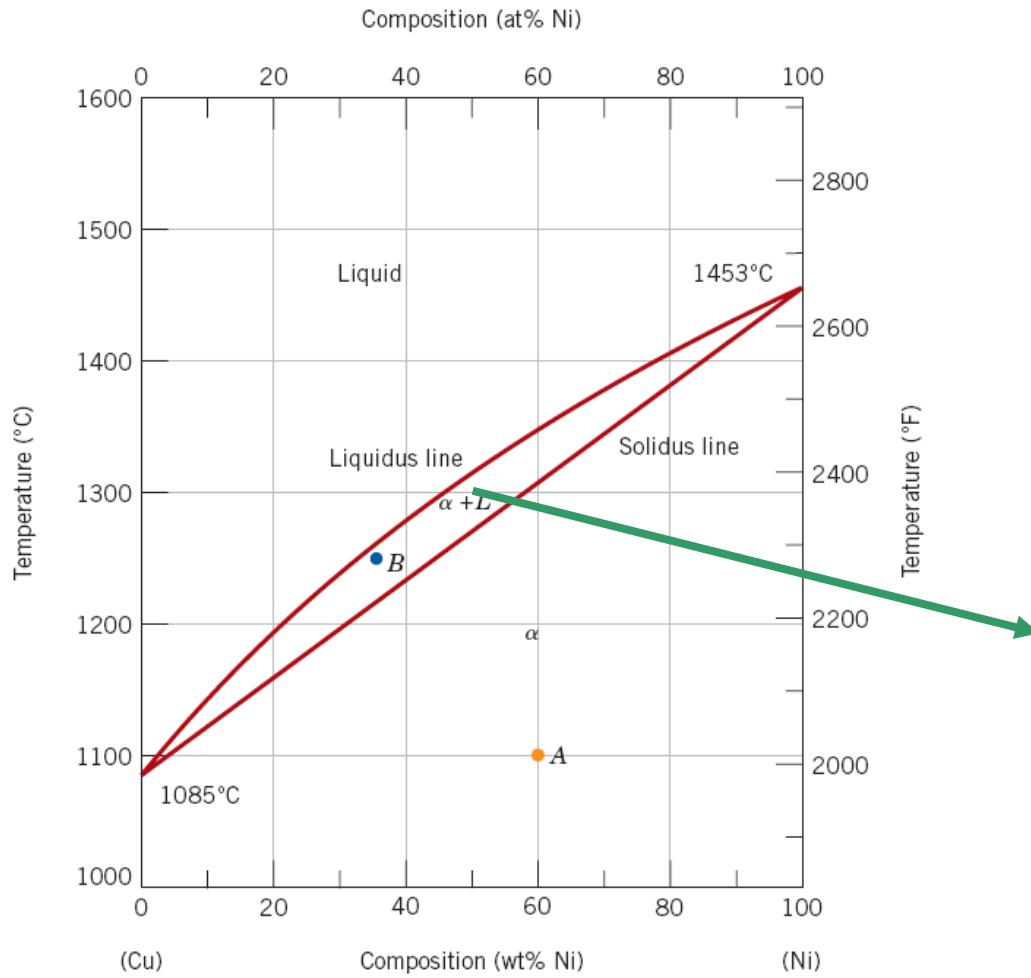



ناحیه دو فازی : در این ناحیه در فاز مایع (L) و محلول جامد ( $\alpha$ ) در کنار هم به صورت تعادلی وجود دارند. به عبارت دیگر این ناحیه ناحیه دو فازی است

## تعیین ترکیب فاز های موجود در نواحی دو فازی

جهت تعیین ترکیب در نواحی دو فازی از خط Tie Line استفاده می کنیم.

خطی است که در دمای ثابت خاص و در نواحی دو فازی دو فازی رسم می شود و دو سر آن به Phase Boundary های ناحیه دو فازی محدود می شود.

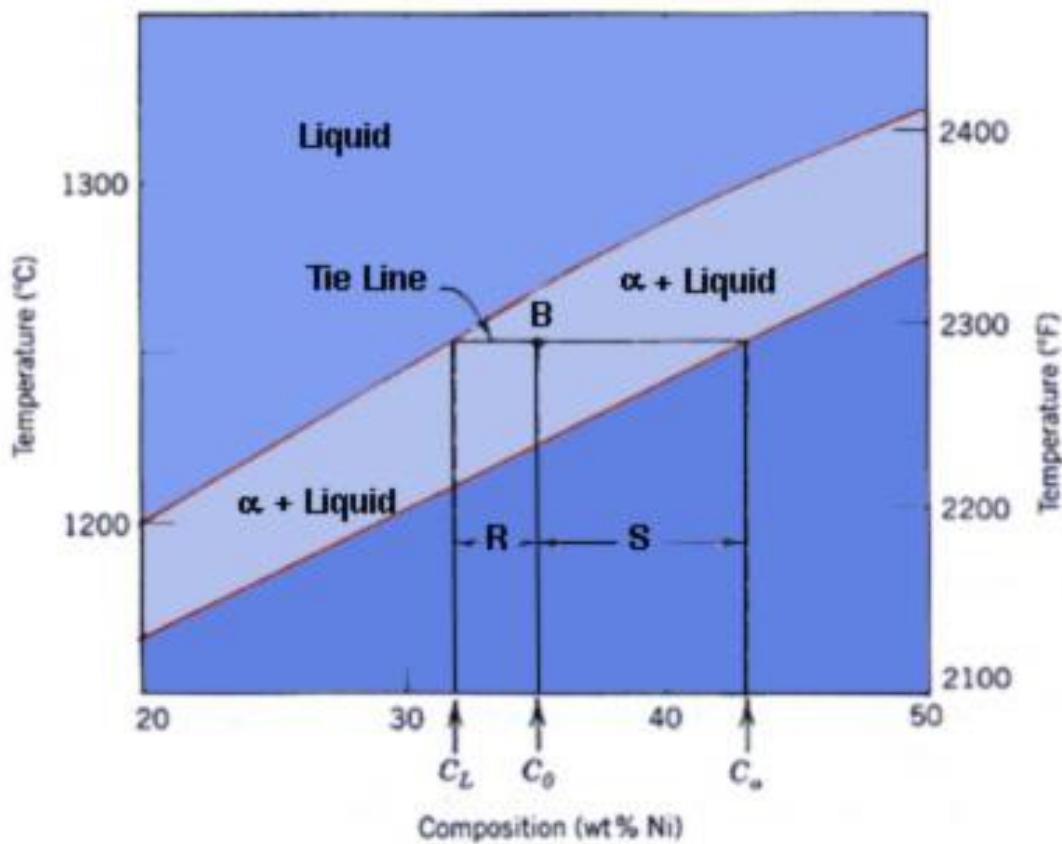


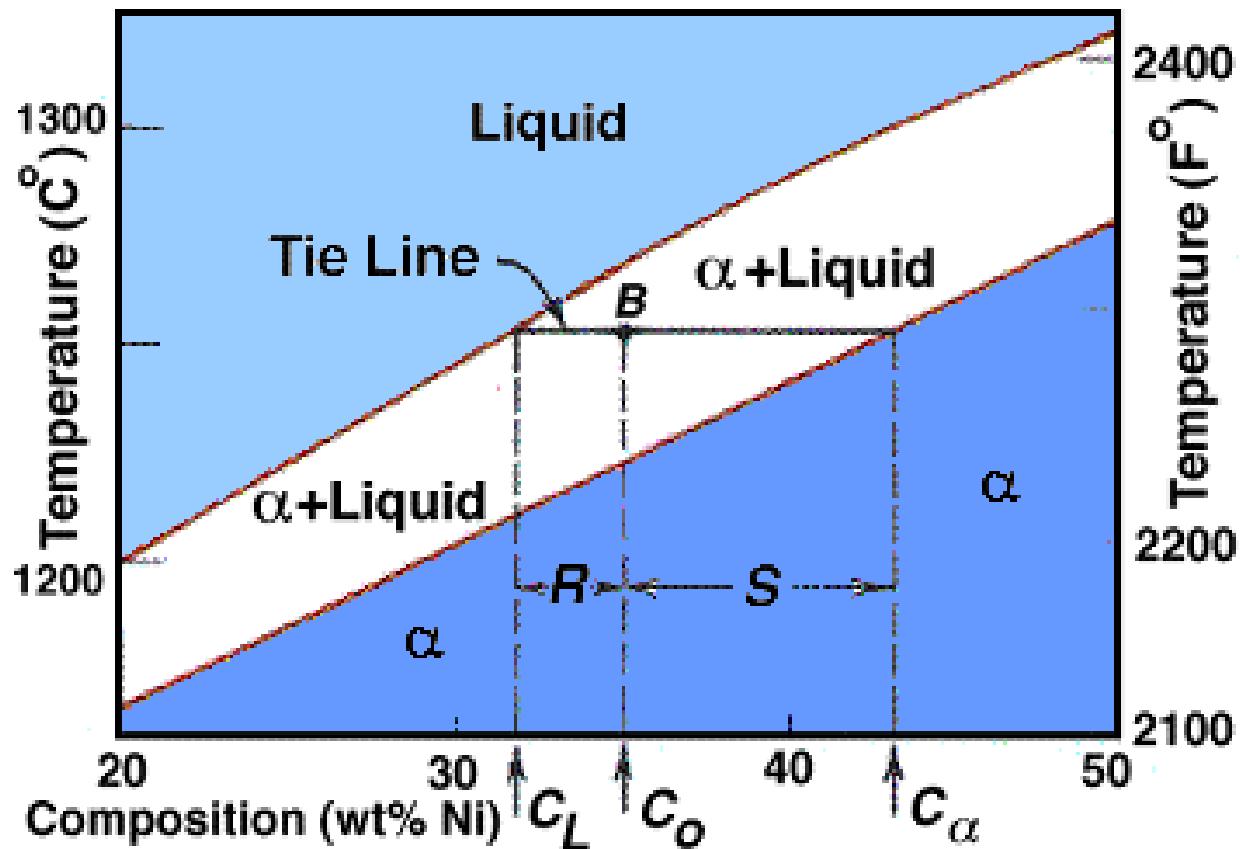

در این حالت اگر ترکیب کلی  $C_0$  باشد:

- ۱- ابتدا در دمای داده شده tie line رسم می کنیم
- ۲- از محل برخورد Phase Boundary های مرتبه tie line با هر فاز خطوطی عمود بر محور ترکیب رسم می کنیم و ترکیب هر کدام از فاز ها را به دست می آوریم. مثال :

Temperature (°C)

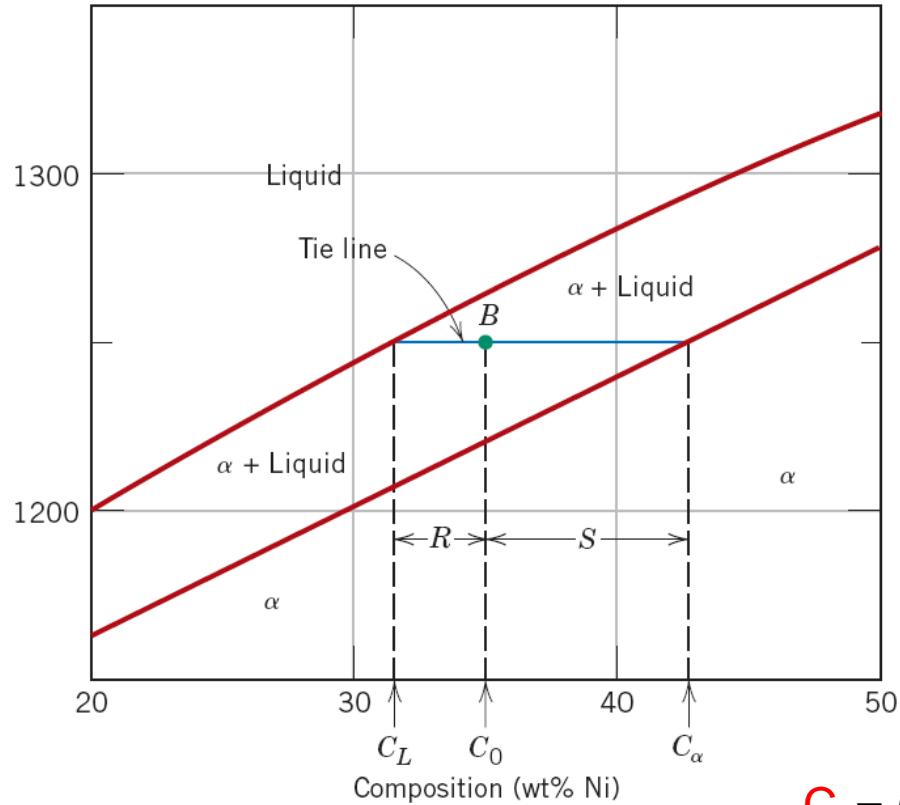

$$C_o = 50 \text{ wt. \% Ni} =$$

ترکیب اولیه مذاب آلیاژ

$$C_L = 33 \text{ wt.\%Ni} = 1200 \text{ درجه}$$

ترکیب مذاب در دمای ۱۲۰۰ درجه

$$C_\alpha = 43 \text{ wt.\% Ni} = 1200 \text{ درجه}$$

ترکیب جامد در دمای ۱۲۰۰ درجه


## تعیین درصد فاز های موجود آلیاژ با استفاده از نمودار های فازی

- ✓ از نمودار های فازی می توان جهت تعیین درصد فاز های موجود در ماده استفاده کرد
- ✓ در نواحی تک فاز واضح است که یک فاز کل ساختار را تشکیل می دهد و بنابر این مقدار آن  $100\%$  درصد است.
- ✓ در نواحی دوفازی از قانون اهرم ها برای پیدا کردن درصد وزنی (اتمی و ... ) استفاده می شود.

## قانون اهرمها برای تعیین درصد فاز های موجود در ماده

- ✓ ۱- ابتدا در دمای داده شده tie line رسم می کنیم.
- ✓ ۲- با استفاده از ۳ نقطه شامل ترکیب دو فاز (دو سر tie line) و ترکیب کلی اهرمی می سازیم که نقطه اتکا آن ترکیب کلی باشد.
- ✓ ۳- مقدار هر فاز برابر است با فاصله نقطه اتکا از مرز فازها.  
tie line (phase boundary) فاز دیگر تقسیم بر طول

Temperature (°C)

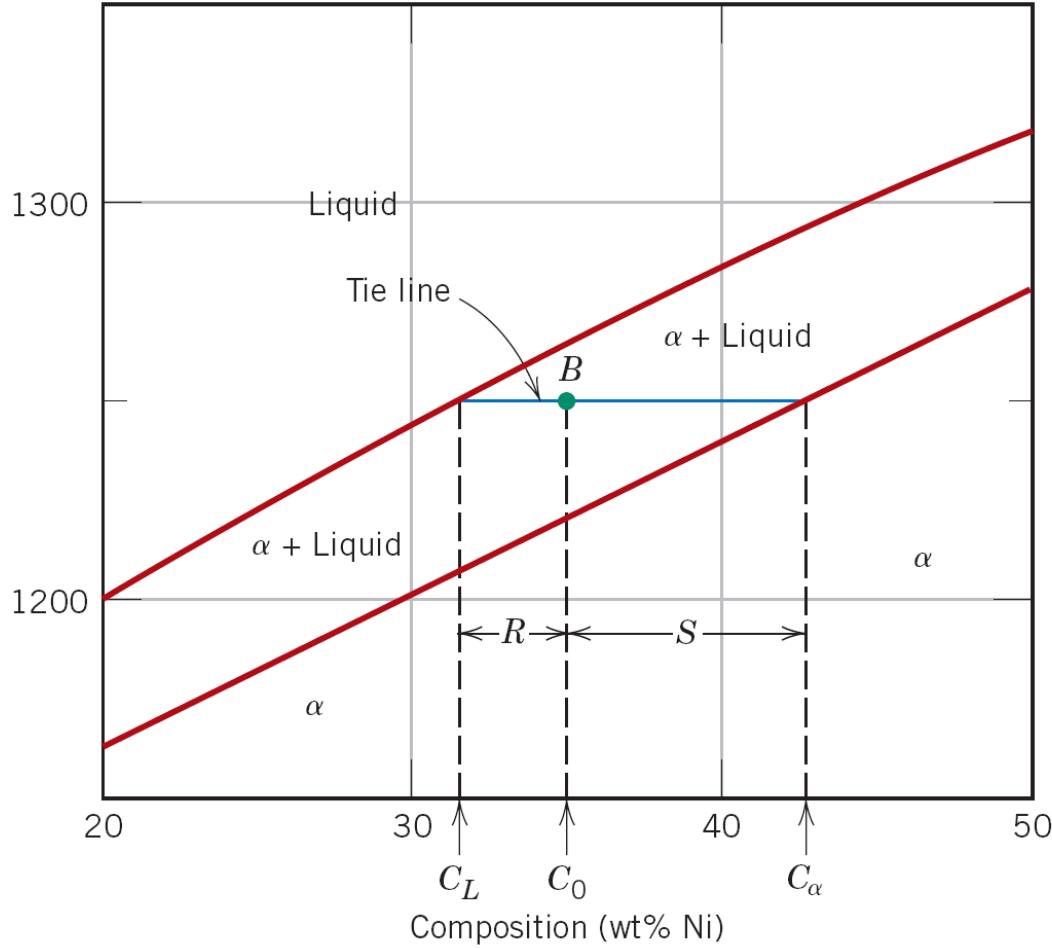

$$W_\alpha = \frac{R}{R + S}$$

$$= \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L}$$

$$W_L = \frac{S}{R + S}$$

$$W_L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L}$$

# با تشکر فراوان از توجه شما

