

بنام خدا



# استاندارد فولادها و چدنها

تهیه کننده :

محمد بابازاده آغ اسماعیلی

# استاندارد فولادها و چدنها

- به منظور ایجاد زبانی مشترک میان تولید کننده و فروشنده و سازنده مصنوعات فولادی و چدنی انواع فولادها و چدنها را نرم بندی (استاندارد) کرده اند.
- بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی برای خود نرم بندی جدگانه دارند و بر حسب تجربیات و زبان متدالشان، از علامتها، حروف و عدهایی برای بیان اختصاری اطلاعات لازم جهت معرفی هر یک از تولیدات خود استفاده می‌کنند.
- در میان سازمان‌های بین‌المللی نیز برای ایجاد وحدت در نرم بندی کوشیده اند اما متاسفانه این فعالیت‌ها در مورد نرم بندی فلزات و آلیاژ‌های آن‌ها ثمر بخش نموده و هنوز در بیشتر کشورها نرم بندی گشورهای عمده تولید کننده اعمال می‌گردد.

# استاندارد فولادها و چدنها

## نرم بندی فولاد ها

- برای معرفی انواع فولادها ، کشور های تولید کننده از علامت ها حروف ها و علامت های مخصوصی برای معرفی استفاده می کنند به عنوان مثال کشور آلمان تمام فولاد ها طبق «دین ۱۷۰۰۶» استاندارد کرده است.
- علامت هایی که برای معرفی فولاد ها به کار می روند شامل سه بخش عمده عناصر تشکیل دهنده روش تولید و عملیات انجام گرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار می باشد.

# استاندارد فولادها و چدنها

## تقسیم بندی فولادها

- فولادها را از لحاظ ترکیب شیمیایی به دو گروه کلی فولادهای ساده کربنی و آلیاژی تقسیم بندی می کنند.
- فولادهای ساده کربنی ، فولادهایی هستند که عنصر آلیاژی اصلی آنها کربن می باشد. این فولادها نیز از لحاظ درصد کربن به سه گروه کم کربن ، میان کربن و پر کربن تقسیم بندی می شوند.

./.  $C < 0.25$

$0.25 < ./C < 0.5$

./.  $C > 0.5$

فولادهای کم کربن :

فولادهای با کربن متوسط :

فولادهای پر کربن :

# استاندارد فولادها و چدنها

## فولادهای آلیاژی

- فولادهای آلیاژی فولادهایی هستند که علاوه بر عنصر کربن عناصر دیگر از قبیل : نیکل ، کرم ، مولیبدن و در برخی موارد عناصر دیگر مثل: تنگستن ، و انادیم و مس به مقادیر کم بوده که هدف از افزودن آنها حصول خواص موردنظر می باشد.
- فولادهای آلیاژی نیز بر حسب عنصر آلیاژی به دو گروه کم آلیاژ و پر آلیاژ تقسیم بندی می شوند.
- اگر دصد عناصر آلیاژی به غیر از کربن از ۵ درصد بیشتر باشد ، پرآلیاژ و اگر زیر ۵ درصد باشد ، کم آلیاژ گفته می شود.

# استاندارد فولادها و چدنها



## علام بخش عناصر تشکیل دهنده

- استحکام و درجه مرغوبیت فولاد به کمک حروف و اعداد معرفی می شود .
- حروف شناسایی برای فولاد های ساختمانی معمولی ، St است . پس از این حروف عددی نوشته می شود که با ضرب کردن آن عدد در ۹/۸ مقدار حداقل استحکام کشش فولاد بر حسب نیو تن بر میلیمتر مربع به دست می آید . پس از عدد مربوط به استحکام خط تیره قرار می گیرد و سپس درجه کیفیت فولاد بوسیله اعداد ۱ تا ۳ معرفی می شود .

# استاندارد فولادها و چدنها



درجه ۱: برای کارهای معمولی که نوشته نمی شود.

درجه ۲: برای کارهای مهم

درجه ۳: فولادهایی که آرام ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است.

مثال:

فولاد ساختمانی

St 37 - 2

2 = درجه کیفیت

استحکام کشش =  $370 \frac{N}{MM^2}$

# استاندارد فولادها و چدنها



- علاوه بر علائم یاد شده از علامت های شیمیایی عناصری که در محصول نقش تعیین کننده دارند نیز استفاده می شود در این گونه موارد علایم شیمیایی به ترتیب در صد وزنی موجود در آلیاژ و با توجه به ضرایب مربوط از زیاد به کم نوشته می شود . جدول زیر ضرایب عناصر موجود در فولادها را نشان می دهد.
- در فولادهای ساده کربنی در ابتدای علامت اختصاری فولاد حرف C می آید. بعد از حرف انگلیسی دیگر که نماینگر نوع عملیات خاصی که روی فولاد انجام گرفته یا می تواند انجام بگیرد ، نوشته می شود. در نهایت در صد کربن فولاد با ضریب ۱۰۰ نوشته می شود.

# استاندارد فولادها و چدنها



مثال:

فولاد های غیر آلیاژی

C 60

$$\text{درصد کربن} = 60 \times \frac{1}{100} = 0/6$$

## استاندارد فولادها و چدنها



- برای معرفی فولاد های غیر آلیاژی نجیب با درجه خلوص بیشتر پس از علامت شیمیایی C دارای مفاهیمی به شرح زیر است :
  - ✓ k : فولاد نجیب با محتوای فسفر و گوگرد کم.
  - ✓ f : فولاد های سخت کاری شده با شعله والقاء.
  - ✓ q : فولاد سخت شده سطحی مناسب برای عملیات پرچ کاری و چکش کاری سرد.
  - ✓ حرف شناسایی فولاد نورد سیم حرف D است .

# استاندارد فولادها و چدنها



مثال:

Cf 53

فولاد های غیر آلیاژی سخت شده با شعله القایی

$$\text{درصد کربن} = 53 \times \frac{1}{100} = 0/53$$

Ck 10

فولاد های غیر آلیاژی با گوگرد و فسفر کم

$$\text{درصد کربن} = 10 \times \frac{1}{100} = 0/10$$

# استاندارد فولادها و چدنها



مثال:

Cq    35

فولاد های غیر آلیاژی مناسب

$$35 \times \frac{1}{100} = 0/35$$

برای عملیات پرچ کاری و چکش کاری سرد

# استاندارد فولادها و چدنها

■ در فولاد های کم آلیاژ ، بدون استفاده از علامت شیمیایی C با یک عدد آغاز می کنند . این عدد معرف درصد مقدار کربن موجود در انها با ضریب ۱/۱۰۰ است . پس از عدد معرف درصد کربن علامت اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ و با توجه به ضرایب داده شده در جدول از زیاد به کم می نویسند.

۴	۱۰				۱۰۰			۱۰۰۰	
Cr	کرم	Al	آلومینیم				Ta	تانتالیم	
Co	کبالت	Be	برلیم				Ti	تیتانیم	
Mn	منگنز	Cu	مس				V	وانایدم	
Ni	نیکل	Mo	مولیبدن				Zr	زیرکنیم	
Si	سیلیسیم	Nb	نیوبیم (کلمبیم)				CS	کربن	
W	تنگستن	Pb	سرپ					گوگرد	
								نیتروژن	
								سزیم	
							B	بر	

# استاندارد فولادها و چدنها

مثال:

**25 Cr Mo 4**

درصد کربن ۰/۲۵

کرم

مولیبدن

$$4 \times \frac{1}{4} = 1$$

**28 Cr Mo 7 4**

کرم

درصد کربن ۰/۲۸

$$7 \times \frac{1}{4} = 1/75$$

$$4 \times \frac{1}{4} = 1$$


درصد مولیبدن ۱

# استاندارد فولادها و چدنها



■ علامت شناسایی فولاد پر آلیاژ که مجموع عناصر تشکیل دهنده آلیاژی آنها از ۵ درصد بیشتر است ، با حروف X آغاز می شود . پس از این حروف عددی وجود دارد که معرف مقدار درصد کربن با ضریب ۱۰۰ است . و پس از آن علامت های اختصاری شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ با ضریب ۱ نوشته می شود.

مثال:

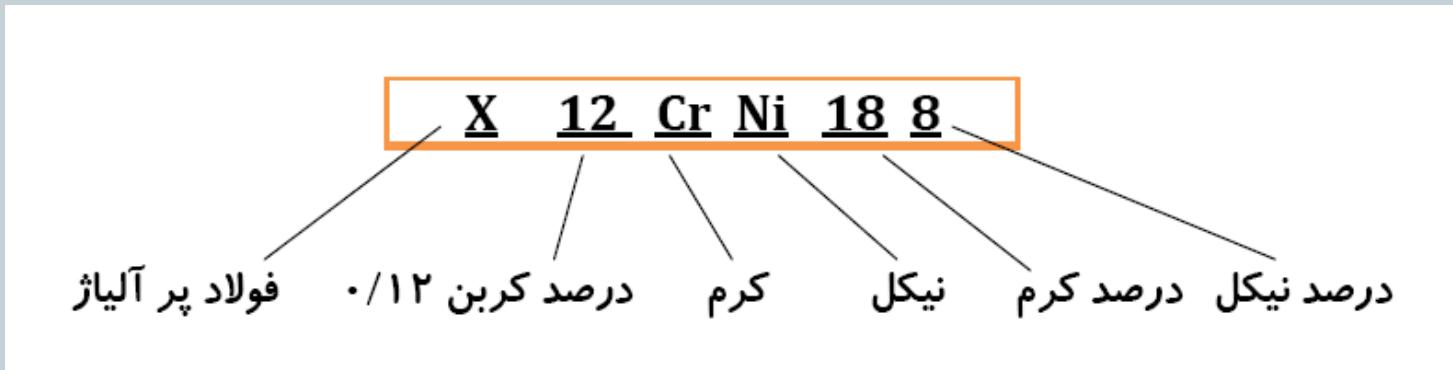

# استاندارد فولادها و چدنها



▪ حروف شناسایی فولاد های تند بر حرف S است. پس از این حرف عددی که معرف درصد وزنی ولفرام ،مولیبden ،وانادیم، و کبالت با ضریب ۱ است ، درج می شود.

مثال:



# استاندارد فولادها و چدنها

## نرم بندی فولادهای ریختگی

- حروف شناسایی فولادهای ریختگی GS است. پس از این علامت خط تیره و بعد از آن عددی وجود دارد که با ضرب آن در  $\frac{9}{8}$ ، حداقل استحکام کششی فولاد ریختگی بر حسب نیوتون بر میلیمتر مربع بدست می‌آید.

مثال:

فولاد ریختگی

GS    38

$$\approx 380 \frac{\text{N}}{\text{MM}^2}$$

# استاندارد فولادها و چدنها

برای معرفی فولاد ریخته آلیاژی پس از حروف مشخصه GS و خط تیره ، عددی نوشته می شود که معرف درصد وزنی کربن با ضریب ۱/۱۰۰ است . پس از آن ، علائم شیمیایی سایر عناصر مهم به ترتیب درصد وزنی موجود در آلیاژ و با توجه به ضرایب موجود در جدول ۳-۱ از زیاد به کم نوشته می شود.

مثال:

GS - 17 Cr Mo 5 5

درصد مولیبدن ۵٪ درصد کرم ۱/۲۵ درصد کربن ۱۷٪ فولاد ریختگی

# استاندارد فولادها و چدنها

## نرم بندی چدن ها

- علامت شناسایی چدن و علامت ریختگی حرف G است. و پس از آن حروف دیگری که مشخص کننده نوع چدن یا روش ریختگی است، قرار دارند. در انتها و پس از خط تیره، عددی نوشته شده است که با ضرب کردن آن در عدد ۹/۸، استحکام کشی چدن بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع به دست می آید. در ادامه، حروف مشخصه مفهوم و مثالی از چدن ها را مشاهده می کنید.

# استاندارد فولادها و چدنها

مثال	مفهوم	حروف مشخصه
GG – 20	چدن خاکستری با گرافیت لایه ای چدن خاکستری با گرافیت کروی (داکتیل)	GG GGG
GGG – 60	چدن چکش خوار (مالیبل) سیاه	GTS
GTS – 55	چدن چکش خوار (مالیبل) سفید	GTW
GH – 15	چدن سخت	GH
GK – AIMg 3	ریخته گری در قالب های فلزی	GK
GZ – X 12 Cr 14	ریخته گری گریز از مرکز	GZ

استاندارد فولادها و چدنها



با تشکر از توجه شما

